

Manual de instalación

Firmware para apertura desde Web Service

Cámara BL852Q38ALP LPR



Link de archivos de descarga (Firmware) Apertura desde el Web Service

- LINK: <https://soporte.tvc.mx/Ingenieria/ZK/SOFTWARE/FirmwareBL852Q38ALPAperturas.rar>

Actualización general

- Cargar FirmWare.
- Verificación de zona geográfica.
- Prueba de apertura.

Instalación

Actualización - Firmware para apertura desde WebService.

Nota: Esta actualización volverá a valores de fabrica la cámara y borrara todo el registro y base de datos.


Con este firmware podremos hacer aperturas desde el Web Service en caso de que se requiera un pase directo para emergencias.




Apertura directa para pase directo con Web Service




- 1- Nos Vamos a la ruta donde cargamos archivos de actualización que es:
Parámetros – Mantenimiento – búsqueda

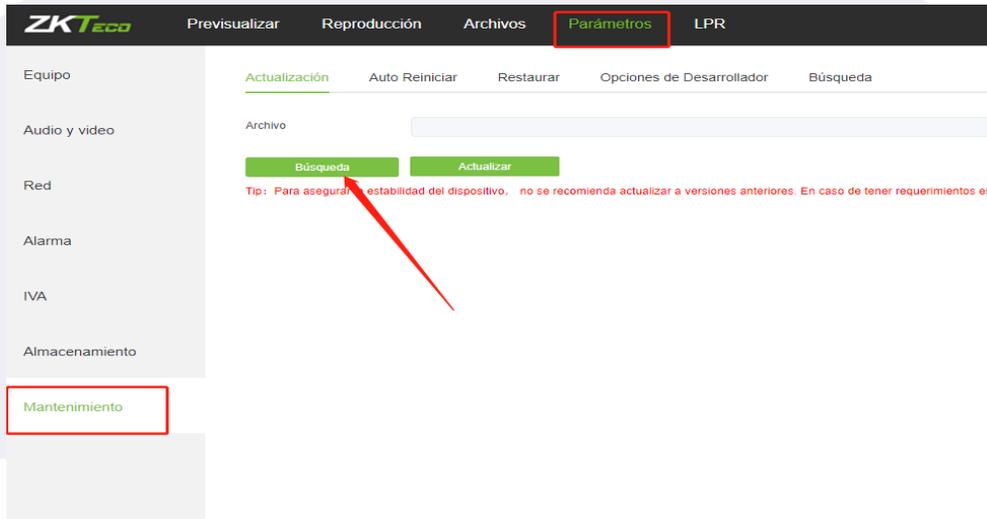


- 2- **Cargar** el FW nuevo - versión 20230625 – 4.7.1.92

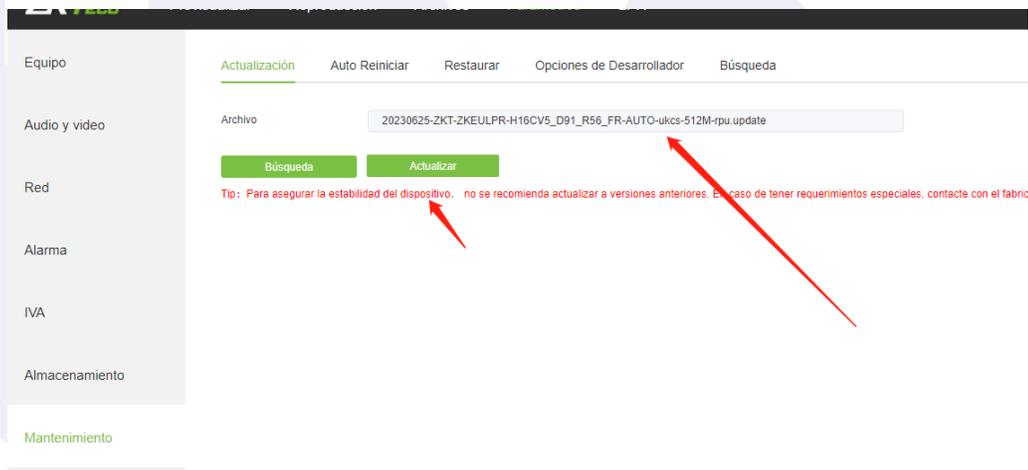

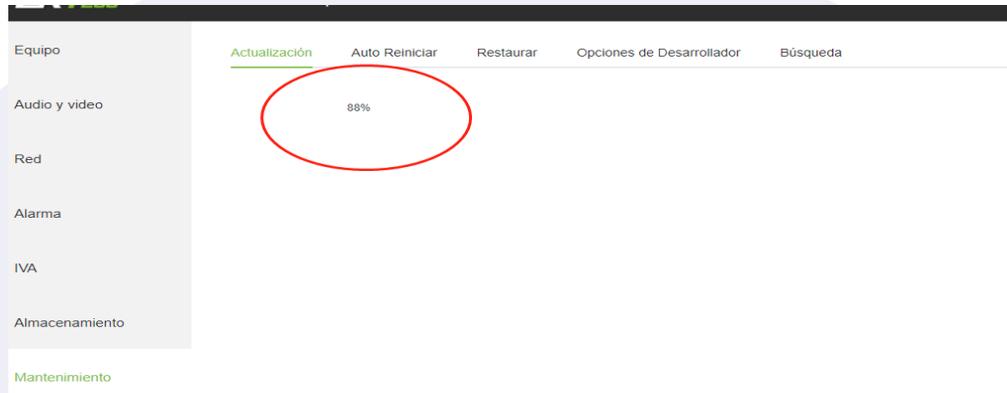



3- Después de la actualización el dispositivo se **reinicia**.

4- **Confirmamos** que se ha actualizado correctamente.

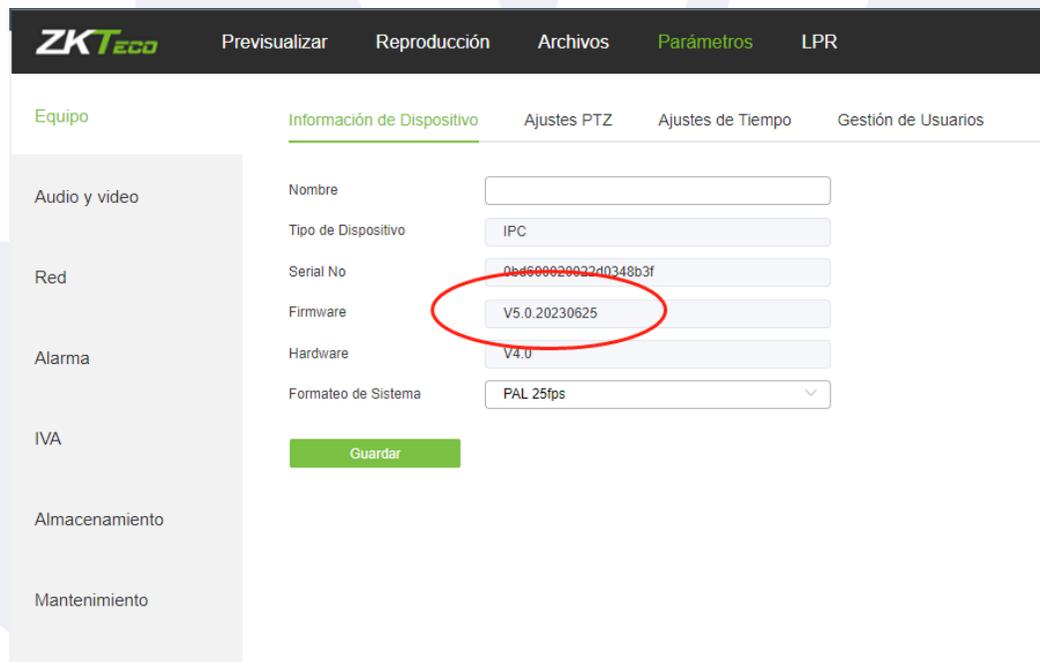


5- Cuando reiniciemos nos pedirá configurar el **país y zona geográfica**:


Seleccionamos North America & Central / **México**.

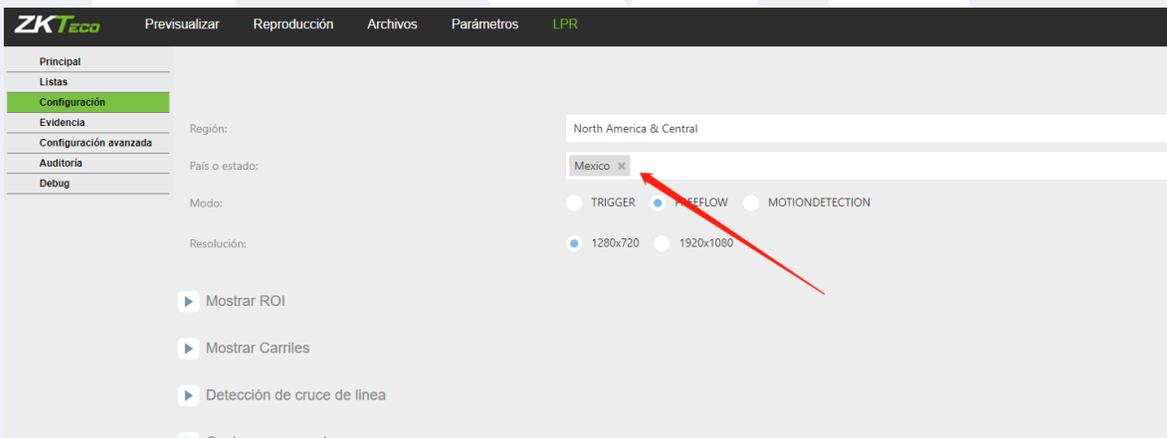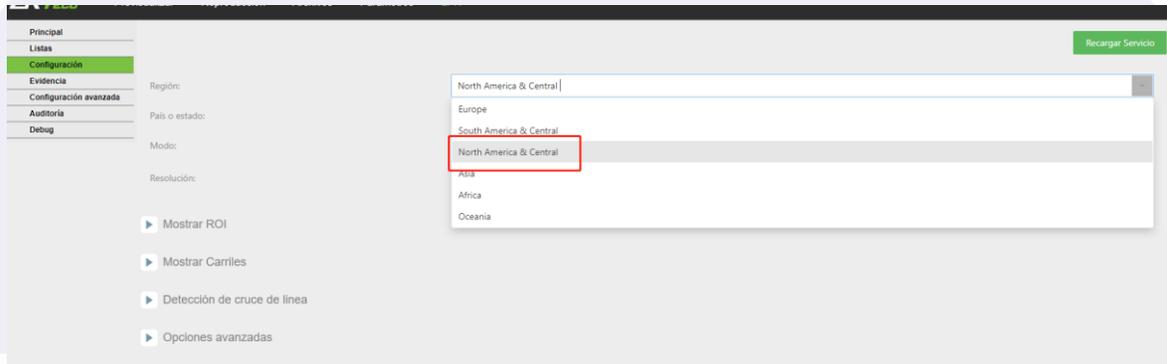

6- Importante recargar servicio después de actualizar el archivo.

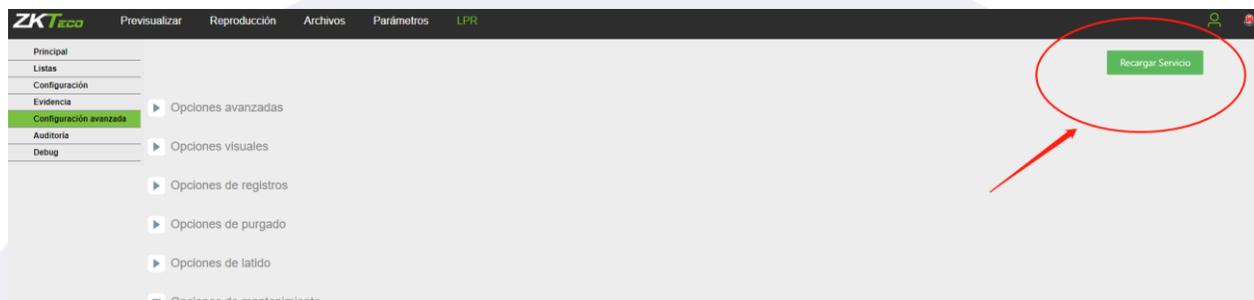

7- Ya que estén reiniciados los servicios Realizamos pruebas de apertura.

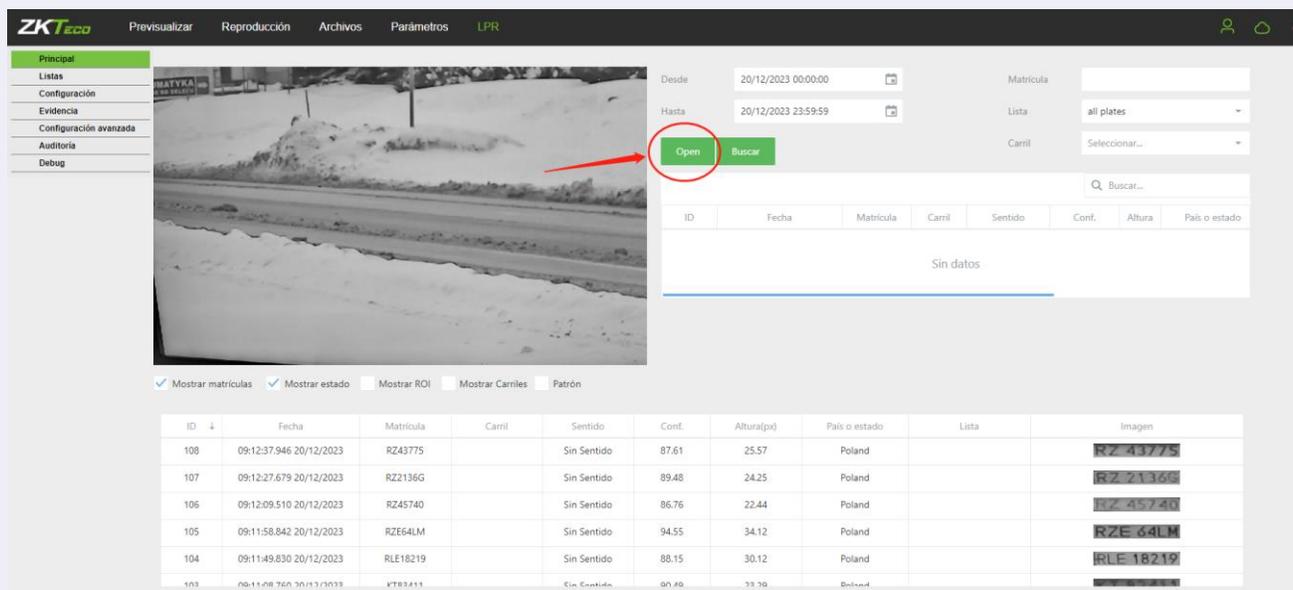

NOTA: Tomar en cuenta que cuando se instala esta actualización de firmware los parámetros de configuración se regresan a estado de fábrica lo cual se quitara algún perfil de configuración.